



# Считыватель бесконтактный **PERCo-RP-15.2**

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**CE EAC**



# **Считыватель бесконтактный**

## ***PERCo-RP-15.2***

**Паспорт и  
руководство по эксплуатации**

**CE EAC**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения .....	3
2	Основные технические характеристики .....	3
3	Комплект поставки .....	4
4	Краткое описание .....	4
	4.1 Устройство считывателя .....	4
	4.2 Принцип работы считывателя .....	4
	4.3 Передача данных по интерфейсу Wiegand .....	5
5	Конфигурация .....	6
	5.1 Управление индикацией .....	6
	5.2 Изменение формата выходных данных .....	7
6	Требования безопасности .....	7
7	Монтаж .....	7
	7.1 Особенности монтажа .....	7
	7.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа: .....	8
	7.3 Используемые кабели .....	8
	7.4 Порядок монтажа .....	8
8	Возможные неисправности и методы их устранения .....	11
9	Гарантийные обязательства .....	11

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Считыватель бесконтактный PERCo-RP-15.2** (в дальнейшем – считыватель) предназначен для использования в системах идентификации, расчётов, контроля доступа и т.п.

Эксплуатация считывателя допускается при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95% при  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Считыватель имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на задней крышке корпуса. На этикетке нанесены следующие сведения о считывателе: товарный знак и контактные данные предприятия-изготовителя; наименование и номер модели; серийный номер; год и месяц изготовления; допустимый диапазон напряжения питания; потребляемый ток.

Считыватель упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Транспортировать считыватель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

Хранение считывателя допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и значении относительной влажности воздуха до 98% при  $+25^{\circ}\text{C}$ .

После транспортирования и хранения контрольного считывателя при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию считывателя, не ухудшающие его технические характеристики.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение напряжения питания постоянного тока <sup>1</sup> , <i>V</i> .....	12
Допустимые значения напряжения питания постоянного тока <sup>1</sup> , <i>V</i> .....	10,5 - 14
Ток потребления, <i>mA</i> .....	не более 60
Потребляемая мощность, <i>Wm</i> .....	не более 0,85
Дальности считывания кода при номинальном значении напряжения питания, <i>см</i> :	
для карт HID ProxCard II .....	не менее 6
для карт EM-Marin .....	не менее 8
для брелоков .....	не менее 4
Дальности считывания кода при установке считывателя на металлической поверхности, <i>см</i> :	
для карт HID ProxCard II .....	не менее 5
для карт EM-Marin .....	не менее 7
для брелоков .....	не менее 3
Интерфейс связи с контроллером .....	<i>Wiegand</i>
Уровни выходных сигналов и сигналов управления, <i>V</i> :	
Уровень логической «1» .....	не менее 4,3
Уровень логического «0» .....	не более 0,4
Удалённость считывателя от внешнего контроллера, <i>м</i> .....	не более 150
Степень защиты оболочки .....	IP67 по EN 60529
Класс защиты от поражения электрическим током .....	III по IEC 61140
Устойчивость к воздействию механических факторов по ГОСТ 17516-72 .....	M4
Средний срок службы, <i>лет</i> .....	не менее 8
Габаритные размеры считывателя (без учета кабеля), <i>мм</i> .....	145×46×23
Масса считывателя, <i>г</i> .....	не более 220

<sup>1</sup> В качестве источника питания рекомендуется использовать источник постоянного тока с линейной стабилизацией напряжения и амплитудой пульсаций не более 50 мВ.

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель <b>PERCo-RP-15.2</b> , шт. ....	1
Металлическое основание, шт. ....	1
Монтажный комплект:	
Дюбели пластмассовые, шт. ....	4
Шурупы, шт. ....	4
Упаковка, шт. ....	1
Паспорт и руководство по эксплуатации, экз. ....	1

### 4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

#### 4.1 Устройство считывателя

Считыватель представляет собой блок в пластмассовом корпусе, на передней панели которого расположен двухцветный светодиодный индикатор. Для крепления считывателя к поверхности в комплект поставки входит металлическое основание. Защита считывателя от негативных воздействий окружающей среды обеспечивается за счет заливки его платы компаундом. Экранированный кабель для подключения считывателя выведен с его тыльной стороны.

Цвет корпуса считывателя обозначен буквой после названия модели:


**PERCo-RP-15.2B** – светло-бежевый;

**PERCo-RP-15.2D** – темно-серый.

#### 4.2 Принцип работы считывателя

Считыватели обеспечивают считывание кода с идентификаторов Proximity с рабочей частотой 125 кГц (в дальнейшем – идентификатор) производства HID Corporation типа ProxCard II, ISOProx II, брелоков ProxKey II (стандартных форматов HID: 26 бит (H10301), 37 бит (H10302, H10304)), а также производства EM-Microelectronic-Marin SA.

Каждый идентификатор имеет свой персональный код, который определяется однократно на этапе изготовления и не может быть изменен в процессе эксплуатации. Идентификаторы не имеют встроенного источника питания, что делает их срок службы практически неограниченным.

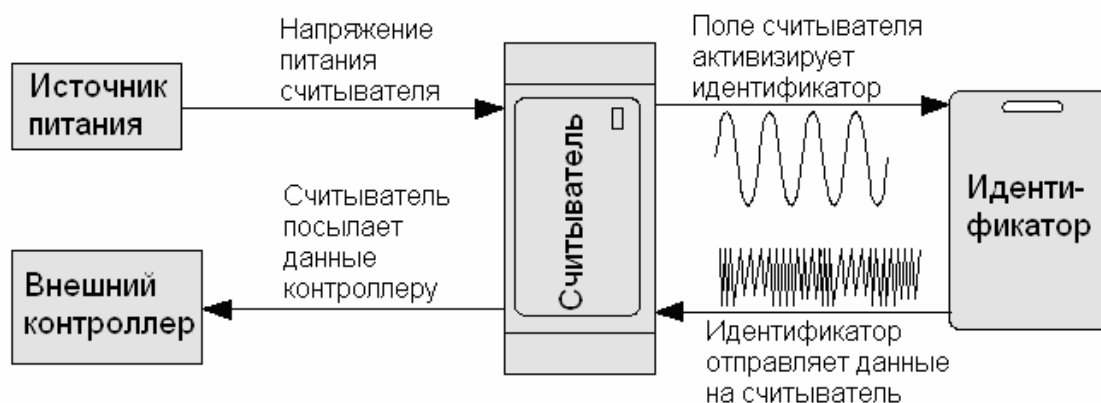

**Рисунок 1. Функциональная схема, поясняющая работу считывателя**

Считывание кода происходит при поднесении идентификатора к считывателю, для карточек на расстояние ~10 см, для брелоков на расстояние ~5 см. При этом идентификатор может находиться в кармане, в бумажнике или в любом другом магнитопрзрачном контейнере (футляре). Предельное расстояние, на котором считывателем обеспечивается считывание идентификаторов, зависит от типа идентификатора.

Во включённом состоянии считыватель излучает вблизи себя низкочастотное (125 кГц) электромагнитное поле. Идентификатор, оказываясь в этом поле, активизируется и начинает передавать индивидуальный кодированный сигнал, принимаемый считывателем.

Считыватель преобразует принятый сигнал в соответствии с требованиями используемого


для связи с внешним устройством интерфейса и передает их в контроллер внешнего управляющего устройства, который определяет, какое действие необходимо выполнить в ответ на предъявление карточки.

В зависимости от выбранного режима работы, для связи с внешним контроллером используется один из поддерживаемых считывателем форматов интерфейса Wiegand.

Считыватель может использоваться совместно с внешними контроллерами различных типов.

### 4.3 Передача данных по интерфейсу Wiegand

Данные передаются внешнему контроллеру однократно, асинхронно, в момент первого достоверного приема сигнала от идентификатора. Повторная передача данных возможна не ранее чем через 200 мс после выхода идентификатора из зоны устойчивого приема.

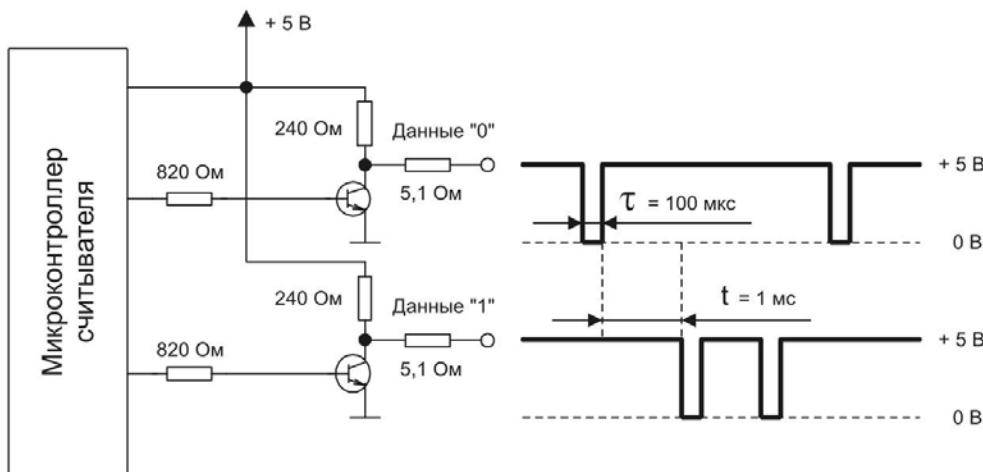

**Рисунок 2. Схема формирования выходных сигналов считывателя и их эпюры**

Для передачи используются два провода «Данные 0» и «Данные 1». Появление логического уровня «0» на одном из проводов сигнализирует о наличии в кодовой посылке бита с соответствующим значением.

Длина кодовой посылки зависит от выбранного при монтаже режима и может быть либо фиксированной, либо определяться размерностью данных полученных от идентификатора.

При отличии длины кодовой посылки, принятой от идентификатора, от длины выходной кодовой посылки действуют следующие правила:

- Если принятая от идентификатора кодовая посылка длиннее выходной, отбрасываются лишние старшие разряды;
- Если принятая от идентификатора кодовая посылка короче выходной, недостающие старшие разряды заполняются нулями;


Временные характеристики выходного формата данных:

Длительность информационного импульса, мкс .....	100
Период повторения импульсов, мс .....	1


Данные передаются старшими битами вперед.

Структура кодовой посылки и порядок расчета паритетов в ней для форматов фиксированной длины представлены на рисунках:


- Кодовый сигнал от идентификатора имеет в своем составе четное количество бит ( $N/2$  – целое число):

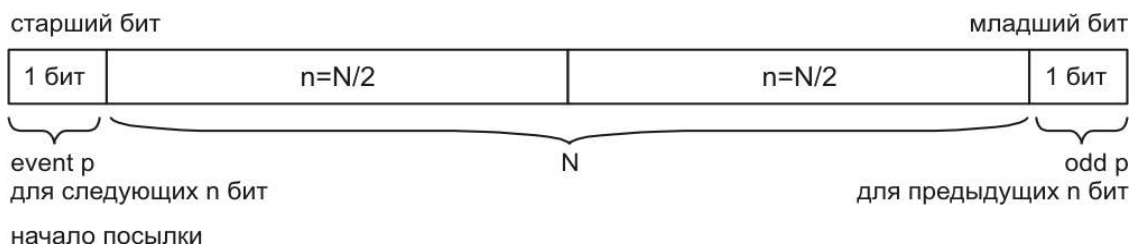

- Кодовый сигнал от идентификатора имеет в своем составе нечетное количество бит ( $N/2 -$  не целое число):

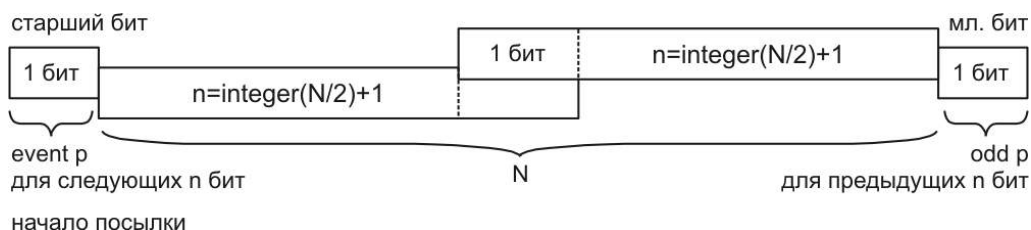

Структура выходной кодовой посылки в формате Wiegand 26 (H10301):

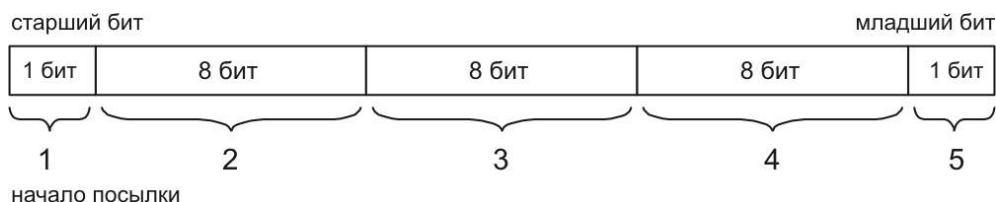

- Контрольный бит (соответствует паритету на чётность для следующих 12 бит данных)
- Байт кода семейства
- Старший байт номера карточки
- Младший байт номера карточки
- Контрольный бит (соответствует паритету на нечётность для предыдущих 12 бит данных).

## 5 КОНФИГУРАЦИЯ

### 5.1 Управление индикацией

Считыватель имеет звуковую и светодиодную индикацию. Считыватель может работать в одном из двух вариантов управления светодиодной индикацией: «*double-line*» – управление по двум линиям, и «*single-line*» – управление по одной линии. При поставке вариант управления светодиодной индикацией считывателя – «*single-line*» (управление по одной линии).

Считывание кода подтверждается считывателем кратковременным переключением цвета светодиодного индикатора с красного на зеленый (в варианте «*single-line*») или кратковременным включением зеленого светодиодного индикатора (в варианте «*double-line*»). Для включения варианта управления «*double-line*» необходимо при монтаже считывателя перекусить кусачками перемычку-провод «*single-double*», расположенную на тыльной стороне корпуса считывателя под металлическим основанием.

Предусмотрена возможность внешнего управления световой и звуковой индикацией считывателя: на соответствующую линию управления необходимо подать сигнал низкого уровня. При одновременной подаче сигналов низкого уровня на обе линии управления светодиодным индикатором в варианте «*double-line*», цвет его меняется на оранжевый.

Управление изменением цвета светодиодной индикации считывателя в зависимости от установленного режима внешнего управления индикацией производится по синему и желтому проводам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1. Индикация считывателя

Управляющие сигналы		Индикация считывателя	
Синий провод	Желтый провод	«single line»	«double line»
0	0	зеленый	оранжевый
0	HZ	зеленый	красный
HZ	0	красный	зеленый
HZ	HZ	красный	отсутствует

0 – управляющая линия соединена с минусом источника питания;

HZ – высокое сопротивление на управляющей линии (линия не соединена с минусом источника питания).

Для внешнего включения звукового сигнализатора считывателя его коричневый провод соединяется с минусом источника питания.

## 5.2 Изменение формата выходных данных



### Внимание!

Изменение формата выходных данных не препятствует чтению карт других форматов и выдаче считанного кода на выход считывателя.

Все переключения производятся до подачи питающего напряжения на считыватель.

Для изменения формата выходных данных интерфейса Wiegand используется оранжевый провод (WF – *Wiegand-Format* на рис. 5). Изменение формата выходных данных интерфейса *Wiegand* производится подключением оранжевого провода (WF) в соответствии с табл. 2.

Таблица 2. Порядок установки формата выходных данных считывателя

Точка подключения оранжевого провода WF	Формат выходных данных считывателя
~ (никуда не подключен)	Wiegand 26
D0 (зеленый)	Wiegand 37
«земля» (черный + экран)	Wiegand

## 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



### Внимание!

- Перед монтажом и первым включением внимательно ознакомьтесь с данным *Руководством*, а также с эксплуатационной документацией внешнего устройства, к которому он подключается.
- Монтаж считывателя должен производиться специалистом-электромонтажником.
- При монтаже считывателя пользуйтесь только исправным инструментом.
- Подключение считывателя производится только при отключенном от сети источнике питания.
- Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электротехнических установок.
- При эксплуатации считывателя соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.
- Запрещается эксплуатация считывателя при неисправном источнике питания.

## 7 МОНТАЖ

### 7.1 Особенности монтажа

При определении места установки считывателя необходимо учитывать, что:

- близко расположенные источники электрических помех уменьшают дальность считывания карт, поэтому нельзя устанавливать считыватель на расстоянии менее 1 м от мониторов ЭВМ, электрогенераторов, электродвигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света, линий передач переменного тока, компьютерных и телефонных сигналов, а его кабель – прокладывать ближе 30 см от них;
- при установке считывателя на металлическую поверхность дальность считывания кода с карты уменьшается на 15–25 %;
- При установке считывателя за металлической поверхностью, в ней необходимо вырезать окно, напротив которого, равноудалено от краев окна, и устанавливается считыватель (см. рис. 3), при этом размеры окна должны быть не менее 220×126 мм. Само окно может быть закрыто неметаллической вставкой (например, из пластмассы), а считыватель может быть утоплен вглубь окна на расстояние не более 20 мм от внешней стороны металлической поверхности – дальность считывания кода при таком способе монтажа считывателя уменьшается на 30 – 50%;
- взаимное удаление двух считывателей друг от друга должно составлять не менее 50 см.



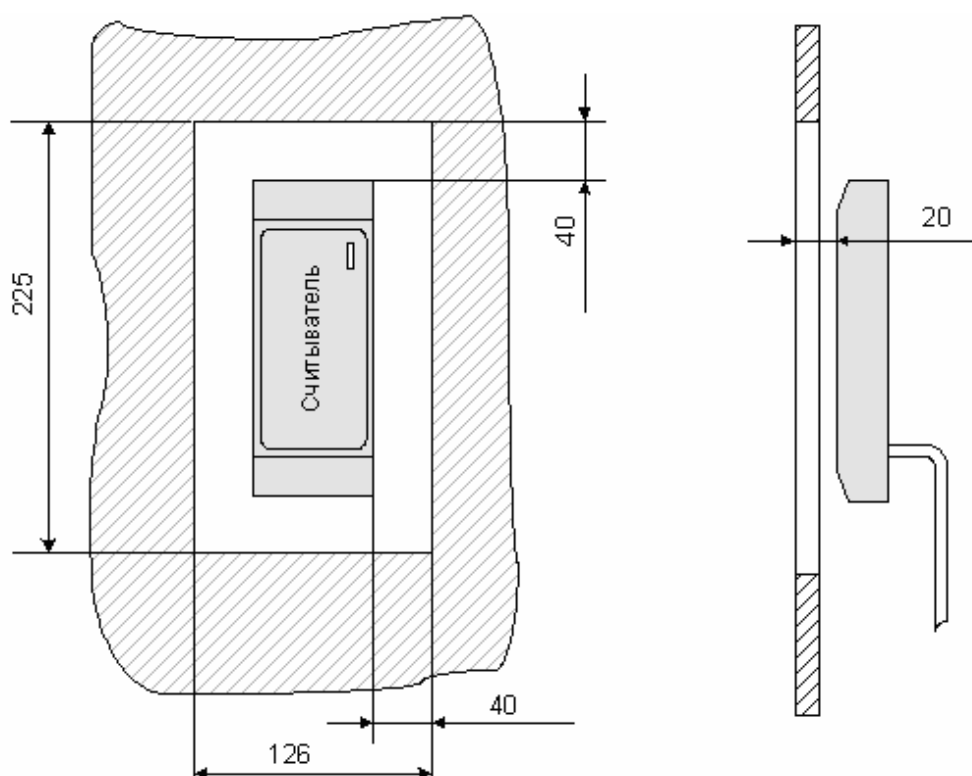


Рисунок 3. Установка считывателя за металлической поверхностью

## 7.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа:

- электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт;
- сверло твердосплавное Ø16 мм;
- сверло твердосплавное Ø5 мм;
- отвертка с крестообразным шлицем №2;
- нож монтажный;
- уровень;
- рулетка 2 м.

## 7.3 Используемые кабели

Рекомендуемый тип кабеля, соединяющего считыватель с внешним контроллером – RAMCRO SA82BI-T, CABS8/EC, 8C.SEC-SC, W8ekw, сечением 24AWG – 18AWG (от 0,2 до 0,8 мм<sup>2</sup>). Запрещено использование кабелей, имеющих в своем составе витые пары.




### Примечание:

Максимальная удаленность считывателя от контроллера составляет 150 метров – для кабеля сечением 18AWG (0,8 мм<sup>2</sup>). Для удлиняющих кабелей сечением 24AWG–20AWG (от 0,2 до 0,5 мм<sup>2</sup>) работоспособность считывателя на удалении в 150 м не гарантируется. Для выбора типа кабеля обращайтесь к специалистам компании **PERCo**.

## 7.4 Порядок монтажа

- 1 Распакуйте коробку и проверьте комплектность считывателя.
- 2 Определите место установки считывателя. Рекомендации по выбору места установки приведены в п.7.1.
- 3 Произведите разметку и разделку отверстий на установочной поверхности для крепления металлического основания и проводки кабеля от считывателя. Схема разметки указана на рисунке 4.

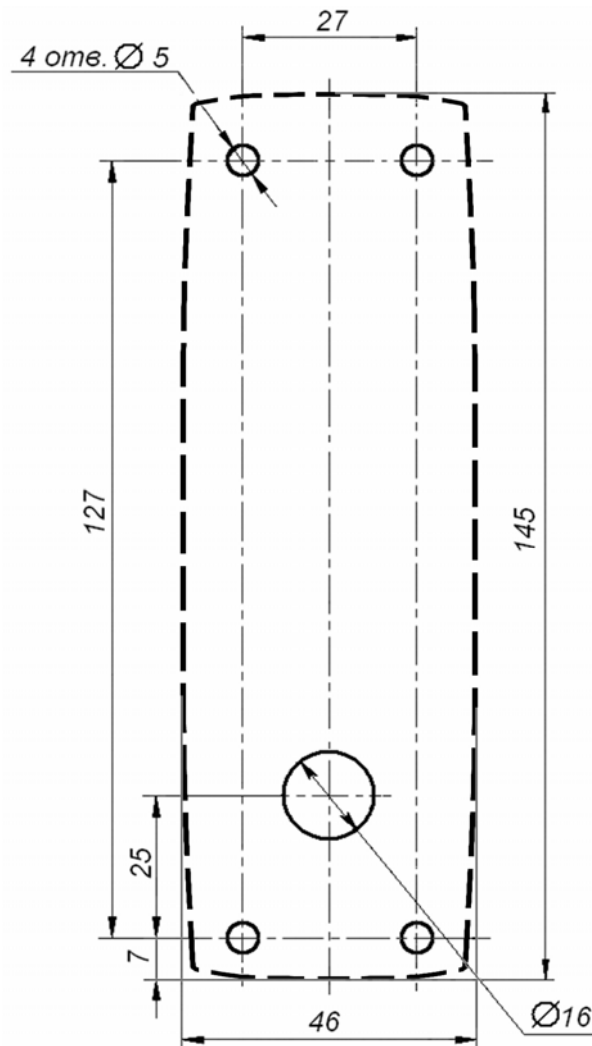

**Рисунок 4. Разметка отверстий для установки считывателя (пунктиром показаны габариты корпуса считывателя)**

- 4 Ослабьте винт, расположенный в нижней части корпуса считывателя и крепящий его к металлическому основанию. Снимите металлическое основание и закрепите его с помощью четырех шурупов из монтажного комплекта на установочной поверхности.
- 5 При подключении по умолчанию установлен вариант управления индикацией считывателя «*single-line*» (управление по одной линии). Если необходимо изменить вариант управления индикацией на «*double-line*», перекусите кусачками перемычку проводом «*single-double*», расположенную на тыльной стороне корпуса считывателя под металлическим основанием (см. п. 5.1).
- 6 Пропустите кабель считывателя через предназначенное для него отверстие на установочной поверхности. Установите считыватель на металлическое основание и закрепите его с помощью винта, расположенного в нижней части корпуса считывателя.



**Внимание!**

При креплении считывателя необходимо обеспечить радиус изгиба кабеля у основания считывателя не менее 10 мм.

- 7 Проложите кабель, закрепите его и подключите к внешним устройствам. Схема подключения считывателя к внешним устройствам с использованием интерфейса Wiegand приведена на рис. 5 и 6. Для удлинения используйте кабели, указанные в п. 7.3. Переключение формата выходных данных рекомендуется осуществить непосредственно в месте соединения штатного кабеля считывателя с удлиняющим кабелем (см. п. 0).
- 8 Соедините черный провод кабеля считывателя и его экранирующую оплётку с контуром заземления внешнего устройства.

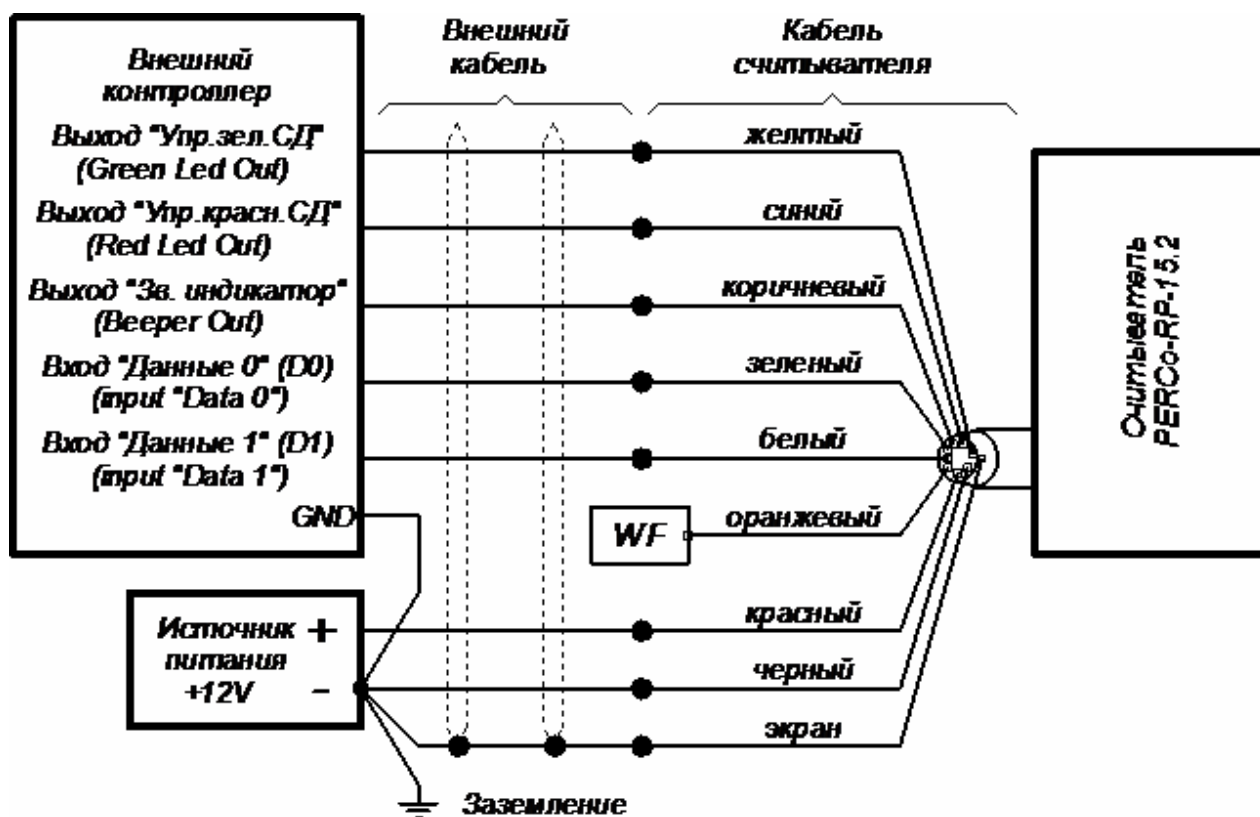


Рисунок 5. Схема подключения считывателя к внешним устройствам с использованием интерфейса Wiegand (вариант управления по двум линиям)

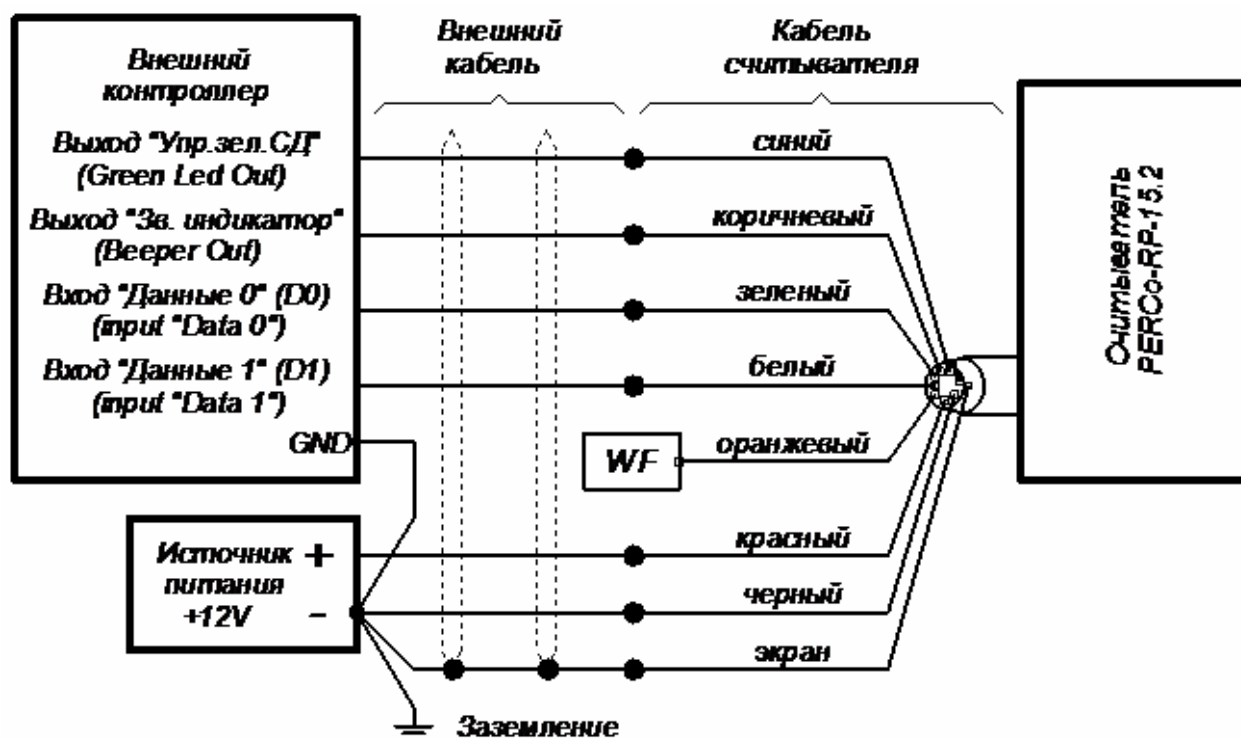


Рисунок 6. Схема подключения считывателя к внешним устройствам с использованием интерфейса Wiegand (вариант управления по одной линии)

## 8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности, устранение которых производится потребителем, и методы их устранения приведены в таблице 3:

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

Характер неисправности	Возможная причина	Метод устранения
При включенном питании светодиодный индикатор на считывателе не горит, считыватель не реагирует на поднесённую карту	Отсутствие напряжения питания на считывателе	Проверьте правильность подключения считывателя к источнику питания
Считыватель не переключился в режим внешнего управления светодиодной индикацией « <i>double-line</i> »	Остался электрический контакт проводов перемычки « <i>single-double</i> » между собой либо с шиной заземления	Заизолируйте концы провода перемычки « <i>single-double</i> » (считыватель необходимо предварительно обесточить)
Не включился требуемый формат выходных данных считывателя	Нет электрического контакта оранжевого провода с требуемой точкой соединения согласно Таблице 2	Определите место обрыва и восстановите электрический контакт (считыватель необходимо предварительно обесточить)

Если неисправность устранить не удалось, рекомендуем обратиться в ближайший сервисный центр компании PERCo (список сервисных центров приведен ниже).

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие изделия **считыватель бесконтактный PERCo-RP-15.2** требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **5 (пять) лет** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
  - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
  - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
  - имеющие несанкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
  - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит Покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

**Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.**

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

**Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Считыватель бесконтактный *PERCo- RP-15.2*

Серийный номер	5	5	8				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Штамп Службы технического контроля  
-----

Дата продажи «        » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

✂

-----  
Линия отреза

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ



Считыватель бесконтактный *PERCo- RP-15.2*

Серийный номер	5	5	8				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Штамп Службы технического контроля  
-----

Дата продажи «        » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)



## Список сервисных центров PERCO

<p><b>Москва</b> ул. Спартаковская, 8, 2 этаж Тел./ факс: +7 (495) 778-36-51 +7 (925) 096-88-01 E-mail: acs@lumiketpro.ru, 7783651@bk.ru www.lumiketpro.ru, www.abies-1.ru</p>	<p><b>«АБИЭС»</b></p>	<p><b>Воронеж</b> ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308 Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50, 344-06-37 E-mail: remont@lumitar.ru www.lumitar.ru</p>	<p><b>Компания «ЛЮМИТАР»</b></p>	<p><b>Оренбург</b> ул. Полтавская 43/2, 1 этаж Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 +7 (3532) 96-63-64 E-mail: orensbyt@bk.ru www.safecity36.ru, www.кыпить-турникет.pdf</p>	<p><b>«Оренсбйт»</b></p>
<p><b>Москва</b> ул. Краснобогатырская, 2, стр. 72 Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 +7 (495) 913-30-39 E-mail: naladka@sotops.ru, info@sotops.ru www.sotops.ru</p>	<p><b>АСБ «СОТОПС»</b></p>	<p><b>Воронеж</b> ул. Свободы, д.31 Тел.: +7 (473) 239-31-40 +7 (473) 239-31-40 Факс: +7 (473) 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru www.t-sch.ru/perco.html</p>	<p><b>«Техноцит»</b></p>	<p><b>Пермь</b> ул. 25 Октября, д.72 Тел.: +7 (342) 260-97-03 +7 (342) 260-97-00 (доб.116) Факс: perco@grdn.ru E-mail: www.grdn.ru</p>	<p><b>«Гардиан»</b></p>
<p><b>Москва</b> ул. 12-я Парковая, 5 Тел.: +7 (495) 150-10-71 E-mail: sales@podkontrolem.ru www.podkontrolem.ru</p>	<p><b>«Безопасность»</b></p>	<p><b>Екатеринбург</b> ул. Большая, 25 Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 +7 (343) 380-50-24 E-mail: support@atehn.ru www.atehn.ru</p>	<p><b>«Активные технологии»</b></p>	<p><b>Самара</b> ул. Ерошевского, 3а Тел./ факс: +7 (846) 334-19-00, 334-19-20 +7 (846) 334-47-71 доб. 102 E-mail: info@kb-sb.ru www.kb-sb.ru</p>	<p><b>«Концепции безопасности»</b></p>
<p><b>Москва</b> Слободской пер. 6, стр.10 Тел.: +7 (495) 585-05-92, 544-16-96 Факс: +7 (495) 956-70-09 E-mail: asec@asec.ru www.asec.ru</p>	<p><b>ГК «Аспект безопасности»</b></p>	<p><b>Екатеринбург</b> ул. Коминтерна, 16, оф.624 Тел.: +7 (343) 375-14-75 +7 (343) 375-14-75 Факс: +7 (343) 375-14-75 E-mail: sc@nvma.ru www.nvma.ru</p>	<p><b>«Новаматика»</b></p>	<p><b>Тверь</b> ул. Володарского, 37 Тел./ факс: +7 (4822) 33-11-23, 33-13-23 E-mail: roman@bastion.tver.ru www.bastion-tver.ru</p>	<p><b>ГК «Бастيون»</b></p>
<p><b>Москва</b> ул. Нижегородская, 29-33, стр.32, оф. 402 Тел.: +7 (495) 241-65-22 Факс: +7 (495) 241-65-22 доб.201 E-mail: info@global-id.ru www.global-id.ru</p>	<p><b>«Глобал Ай Ди»</b></p>	<p><b>Екатеринбург</b> ул. Белинского, 56, офис 920 Тел.: +7 (343) 372-50-70, 382-08-42 E-mail: info@slabotochka.org www.slabotochka.org</p>	<p><b>«ПроФСБ»</b></p>	<p><b>Тюмень</b> ул. Северная, 3/2 Тел.: +7 (3452) 52-08-20 +7 (3452) 46-13-65 Факс: tmnperco@tmk-pilot.ru E-mail: www.tmk-pilot.ru</p>	<p><b>ТМК «ПИЛОТ»</b></p>
<p><b>Москва</b> Ленинский проспект, 2а, оф. 741 Тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92 Факс: +7 (499) 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru www.global-techmarket.ru</p>	<p><b>«Глобал-Техмаркет СБ»</b></p>	<p><b>Екатеринбург</b> ул. Фрунзе, 35а, корп. Ц, оф.206 Тел.: +7 (343) 202-65-00 +7 (343) 202-67-00 E-mail: info@tmk-e.ru www.tmk-e.ru</p>	<p><b>«ТМК-Е»</b></p>	<p><b>Уфа</b> ул. Трамвайная, 2, оф.1-02 Тел.: +7 (347) 246-65-94 +7 (347) 274-18-94 E-mail: ufa@sec-group.ru www.sec-group.ru</p>	<p><b>«СЕК-ГРУПП»</b></p>
<p><b>Москва</b> 3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107 Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24 +7 (495) 984-23-13 E-mail: tech@global-sec.ru www.global-sec.ru</p>	<p><b>«ГлобалСекьюрити»</b></p>	<p><b>Казань</b> ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210 Тел.: +7 (843) 205-59-90 +7 (843) 514-74-54 E-mail: tmk-garant@mail.ru www.iq-market.ru</p>	<p><b>«АйКьюТех»</b></p>	<p><b>Хабаровск</b> ул. Гамарника, 62, оф.2 Тел.: +7 (4212) 21-70-82, 24-96-56 Факс: +7 (4212) 21-70-82 E-mail: zakaz@hranitel-dv.ru www.hranitelevd.ru</p>	<p><b>«Хранитель»</b></p>
<p><b>Москва</b> Луговой пр-д, д.5, стр.1 Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 +7 (495) 661-28-48 E-mail: perco@prof-sr.ru www.prof-sr.ru</p>	<p><b>«Инжиниринг Групп»</b></p>	<p><b>Казань</b> ул. Мусина, 29 Тел.: +7 (843) 517-87-77, 517-97-77 +7 (843) 517-27-00 E-mail: service@tis-company.ru www.tis-company.ru</p>	<p><b>«Турникеты и Системы»</b></p>	<p><b>Челябинск</b> ул. Каслинская, д. 30 Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 Факс: it@ural-sb.ru E-mail: www.ural-sb.ru</p>	<p><b>«УРАЛ-системы безопасности»</b></p>
<p><b>Москва</b> Чернышевский пр-д, 3, стр.3 Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12 +7 (495) 229-39-24 E-mail: skd@sec-group.ru www.sec-group.ru</p>	<p><b>«СЕК-ГРУПП»</b></p>	<p><b>Казань</b> ул. Московская, 22 Тел.: +7 (843) 262-17-17 +7 (843) 262-17-17 Факс: +7 (843) 262-17-17 E-mail: forexsb@mail.ru www.forex-sb.ru</p>	<p><b>«ФОРЭК-СБ»</b></p>	<p><b>Минск</b> ул. Кульман, 2, оф.424 Тел.: +375 (17) 292-35-52 +375 (17) 292-70-52 E-mail: prosvet@secubit.by www.secubit.by</p>	<p><b>ИВОО «Просвет»</b></p>
<p><b>Санкт-Петербург</b> Аптекарский пр-т, 2 Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 +7 (812) 448-16-16 E-mail: 212@garantgroup.com www.garantgroup.com</p>	<p><b>Компания «ГАРАНТ»</b></p>	<p><b>Калуга</b> ул. Секиотовская, 37 Тел.: +7 (4842) 75-03-45 +7 (906) 645-95-62 E-mail: office@vvs-kaluga.ru www.vvs-kaluga.ru</p>	<p><b>«ВВС»</b></p>	<p><b>Минск</b> ул. Машиностроителей, д. 29-117 Тел.: +375 (17) 341-50-50 +375 (17) 341-50-50 Факс: info@secur.by E-mail: www.secur.by</p>	<p><b>«Сфера Секьюрити»</b></p>
<p><b>Санкт-Петербург</b> ул. Ремесленная, 17 Тел./ факс: +7 (812) 448-10-00 +7 (812) 448-10-01 E-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru</p>	<p><b>Корпорация «СКАЙРОС»</b></p>	<p><b>Киров</b> ул. Маклина, 31 Тел.: +7 (922) 661 -61-01 +7 (833) 254-09-73 Факс: rudin@vit.ru E-mail: www.vit.ru</p>	<p><b>«ВИТ-инвест»</b></p>	<p><b>Минск</b> ул. Нахимова, 10 Тел./ факс: +375 (17) 330-15-05 +375 (17) 330-15-30 E-mail: info@unibelus.com www.unibelus.com</p>	<p><b>СП «Унибелус»</b></p>
<p><b>Санкт-Петербург</b> Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205 Тел.: +7 (812) 336-05-06 Факс: +7 (812) 336-05-06 E-mail: info@estec.ru www.estec.ru</p>	<p><b>ООО «Эстек»</b></p>	<p><b>Краснодар</b> 2-ой проезд Стасова, 32 Тел.: +7 (918) 041-94-54 +7 (861) 235-45-30 E-mail: info@t-save.ru www.t-save.ru</p>	<p><b>«Техника безопасности»</b></p>	<p><b>Алматы</b> ул. Фурманова, 311 Тел.: +7 (727) 264-48-33, 264-48-54 +7 (727) 264-48-63 Факс: ronex@mail.ru, sale@ronex.kz E-mail: www.ronex.kz</p>	<p><b>«Ронекс секьюрити компани»</b></p>
<p><b>Барнаул</b> проезд Полюсный, 39 Тел.: +7 (3852) 62-47-77 Факс: +7 (3852) 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru www.sp-e.ru</p>	<p><b>«Специальная Электроника»</b></p>	<p><b>Красноярск</b> ул. Телевизорная, 1 Тел.: +7 (800) 511-06-26 +7 (391) 256-05-30 Факс: info@itsiskra.ru E-mail: www.itsiskra.ru</p>	<p><b>КБ «Искра»</b></p>	<p><b>Алматы</b> ул. Муратбаева, 61 Тел.: +7 (727) 225-35-35 +7 (707) 044-08-03 E-mail: support@intant.kz www.intant.kz</p>	<p><b>ТОО «Торговый Дом INTANT»</b></p>
<p><b>Всеголожск</b> Всеголожский пр-т, Тел./ факс: +7 (812) 244-74-91 +7 (981) 682-55-14 E-mail: service@secor.ru www.secor.ru</p>	<p><b>Компания «СЕКОР»</b></p>	<p><b>Нижний Новгород</b> Холодный переулоч, 10А Тел.: +7 (831) 216-24-30 +7 (831) 216-24-30 Факс: office.nn@redsys.ru E-mail: www.redsys.ru</p>	<p><b>«РедСис Поволжье»</b></p>	<p><b>Астана</b> ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12 Тел./ факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 E-mail: A.Nering@logitex.kz www.logitex.kz</p>	<p><b>ТОО «Logitex»</b></p>
<p><b>Владивосток</b> ул. Лазо, д.26 Тел.: +7 (4232) 20-97-07 Факс: +7 (4232) 20-97-13 E-mail: info@acustika.ru www.acustika.ru</p>	<p><b>«Акустика»</b></p>	<p><b>Набережные Челны</b> ул. Пушкина, 4 (45/05) Тел.: +7 (8552) 30-51-18 д.764 +7 (8552) 30-51-18 д.764 Факс: hat@riat.ru E-mail: www.dks.riat.ru</p>	<p><b>ОАО «РИАТ»</b></p>	<p><b>Караганда</b> ул. Волочаевская, д.8 Тел.: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 вн.105 E-mail: to@htss.kz www.htss.kz</p>	<p><b>«Hi-Tec Security Systems»</b></p>
<p><b>Владимир</b> ул. 16 лет Октября, д. 68А, офис 7 Тел.: +7 (4922) 46-23-65 E-mail: biolax@mail.ru www.bd33.ru</p>	<p><b>«Биолакx-Владимир»</b></p>	<p><b>Новосибирск</b> ул. Объединения, 8 Тел.: +7 (383) 272-40-40 +7 (383) 272-30-00 Факс: sales@a383.ru E-mail: www.a383.ru</p>	<p><b>«Аврора»</b></p>	<p><b>Киев</b> Київ, вул. Лятошинського, 12, к.65 Тел./ факс: +380 (44) 331-82-21 +380 (44) 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua www.systcom.com.ua</p>	<p><b>«Системные коммуникации»</b></p>
<p><b>Омск</b> ул. Маяковского, д.14 Тел.: +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 E-mail: dyatlov@modus-trade.ru www.modus-trade.ru</p>	<p><b>«Модус Трейд»</b></p>				



## **ООО «ПЭРКО»**

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)  
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:  
194021, Россия, Санкт-Петербург,  
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:  
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)  
Тел.: (812) 247-04-55

**system@perco.ru** - по вопросам обслуживания электроники  
систем безопасности

**turniket@perco.ru** - по вопросам обслуживания турникетов и  
ограждений

**locks@perco.ru** - по вопросам обслуживания замков

**soft@perco.ru** - по вопросам технической поддержки  
программного обеспечения

**[www.perco.ru](http://www.perco.ru)**

Утв. 30.06.2011  
Кор. 01.11.2011  
Отп. FF.FF.2019



[www.perco.ru](http://www.perco.ru)  
тел: 8 (800) 333-52-53